


MASTERTM 421

Bastidor de pesaje para báscula de cinta

Manual de instalación

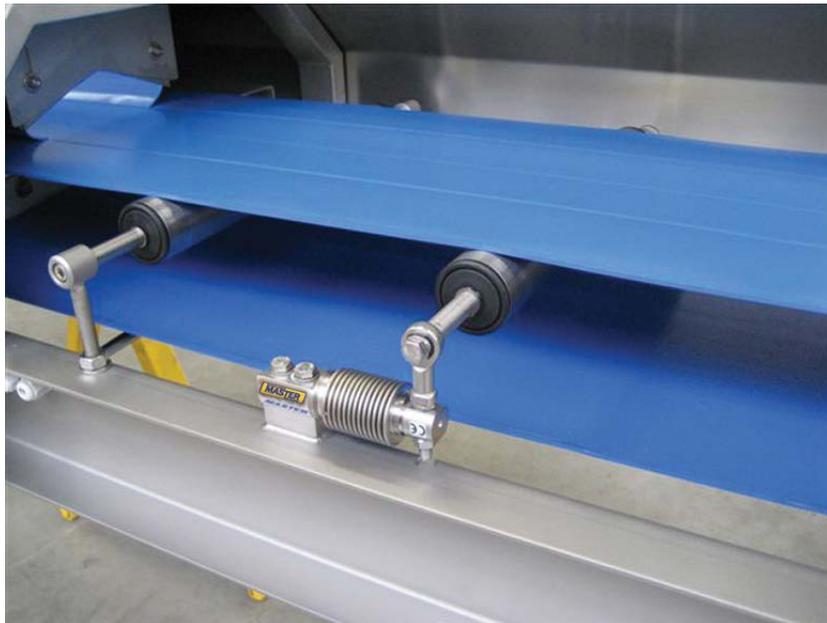

© Rice Lake Weighing Systems. Todos los derechos reservados.

Rice Lake Weighing Systems® es una marca comercial registrada de
Rice Lake Weighing Systems.

Cualquier otra marca o nombre de producto en este documento son marcas comerciales o registradas de sus respectivas empresas.

Todo información detallada en este documento es, según nuestro leal saber y entender, completa y fidedigna a la fecha de publicación. Rice Lake Weighing Systems se reserva el derecho de modificar la tecnología, características, especificaciones y diseño del equipo sin previo aviso.

La versión más reciente de esta publicación, software, firmware y cualquier otra actualización de productos está disponible en nuestro sitio web:

www.ricelake.com

Historial de revisiones

Esta sección rastrea y describe las revisiones del manual para dar a conocer las actualizaciones más importantes.

Revisión	Fecha	Descripción
B	23 de junio de 2025	Historial de revisiones establecido; criterios de selección actualizados

Tabla i. Historial de letra de revisiones



Rice Lake Weighing Systems ofrece seminarios de capacitación técnica.
Las descripciones y fechas de los cursos pueden consultarse en www.ricelake.com/training

Índice

1.0	Introducción	5
1.1	Desechado	6
1.2	Generalidades	6
1.3	Criterios de selección	6
1.4	Dispositivo de calibración y pesas de prueba	6
2.0	Instalación	7
2.1	Instalación mecánica	7
2.1.1	Instalación del bastidor de pesaje	7
2.1.2	Instalación del soporte lateral	9
2.2	Instalación eléctrica	11
2.3	Puesta en servicio	11
2.3.1	Ajustes mecánicos	11
3.0	Mantenimiento	12
3.1	Mantenimiento	12
3.1.1	Mantenimiento periódico	12
3.2	Dibujos de dimensiones	13
3.3	Lista de parámetros para la báscula de cinta	17
4.0	Apéndice	18
4.1	Especificaciones	18
4.2	Conversión total de estructura de la celda de carga	18



Rice Lake continually offers web-based video training on a growing selection of product-related topics at no cost. Visit www.ricelake.com/webinars

1.0 Introducción

Las básculas de cinta miden un flujo másico continuo, que se transporta sobre un transportador de cinta. Una báscula de cinta completa se compone de un bastidor de pesaje, que contiene una o más celdas de carga, un sensor/captador de velocidad y la electrónica del integrador.

No todas las aplicaciones son adecuadas para una báscula de cinta, esto debe ser analizado por un especialista de Rice Lake Weighing Systems. Para lograr el resultado óptimo, la serie de básculas de cinta Master™ se ha desarrollado para varias aplicaciones y para cada tipo de transportador.



Los manuales están disponibles Rice Lake Weighing Systems en www.ricelake.com/manuals

Encontrará información sobre la garantía en www.ricelake.com/warranties

Definiciones de seguridad:



PELIGRO: Indica una situación de riesgo inminente que en caso de no evitarse puede causar lesiones graves o fatales. Incluye riesgos producidos al retirar los protectores.



ADVERTENCIA: Indica una situación de riesgo potencial que en caso de no evitarse puede causar lesiones graves o fatales. Incluye riesgos producidos al retirar los protectores.




PRECAUCIÓN: Indica una situación de riesgo potencial que en caso de no evitarse puede causar lesiones leves o moderadas.



IMPORTANTE: Indica información sobre procedimientos que en caso de no respetarse puede causar daños en el equipo o la corrupción o pérdida de datos.

Seguridad general

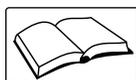

No utilice el equipo a menos que se hayan leído y comprendido todas las instrucciones. No seguir las instrucciones o considerar las advertencias puede causar lesiones graves o fatales. Contacte con cualquier distribuidor de Rice Lake Weighing Systems para obtener manuales de reemplazo.



ADVERTENCIA

No considerar lo siguiente puede causar lesiones graves o fatales.

Algunos procedimientos descritos en este manual requieren la ejecución de trabajos al interior de la carcasa. Estos procedimientos deben ser realizados exclusivamente por personal de servicio cualificado.

Tome todas las precauciones de seguridad necesarias al instalar el carro de la báscula, incluido el uso de zapatos de seguridad, gafas de protección y el uso de las herramientas adecuadas.

Mantenga las manos, los pies y las prendas sueltas alejadas de los componentes móviles.

No se acerque a un transportador en funcionamiento desde abajo.

No se incline sobre un transportador en funcionamiento.

No permita que menores de edad (niños) o personas no autorizadas utilicen esta unidad.

No utilice sin todos los protectores instalados.

No salte sobre la báscula.

No utilice para otros fines distintos del pesaje.

No introduzca los dedos en las ranuras o puntos potenciales de aprisionamiento.

No utilice ningún componente de carga que esté desgastado más del 5 por ciento de la dimensión original.

No utilice este producto si alguno de sus componentes está agrietado.

No exceda la carga nominal de la unidad.

No altere ni modifique la unidad.

No retire ni obstruya las etiquetas de advertencia.

1.1 Desechado



Desechado del producto

El producto debe llevarse a centros de recogida selectiva de residuos adecuados al final de su ciclo de vida.

Una adecuada recogida selectiva para reciclar el producto ayuda a prevenir posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud, y promueve el reciclaje de los materiales. Los usuarios que eliminen el producto de forma ilegal se enfrentarán a las sanciones administrativas previstas por la ley.

1.2 Generalidades

La *Báscula de cinta MASTER Serie 421* está diseñada para aplicaciones con cintas planas, donde la carga de la cinta es baja. Las dimensiones se extraen de la estructura de la cinta transportadora existente o por construir.

Teoría de funcionamiento

El material es transportado por la cinta y los rodillos subyacentes o las estaciones de rodillos. Uno o más de estos rodillos están montados en el bastidor de pesaje y se utilizan para pesar el material que atraviesa la cinta. Se pesa el material transportado en la cinta y se mide la velocidad de esta. Ambos valores (carga y velocidad de la cinta) se calculan en una función de integración. El integrador suma y calcula el flujo másico. Estos valores se muestran y transmiten por salidas u otras formas de comunicación a un sistema o red de control.

Para el funcionamiento, consulte el manual de la electrónica instalada.

1.3 Criterios de selección

La capacidad de la celda de carga se calcula en función de la carga máxima de cinta más la carga muerta del bastidor de pesaje y el peso de los rodillos.

Carga neta = (capacidad del transportador/velocidad de la cinta) x separación entre rodillos

Carga bruta = carga neta + (peso del rodillo + peso de cinta + tornillería de montaje)

Ejemplo (Imperial):

Carga neta = (20.000 lb por minuto / 400 pies por minuto) x 4 pies de espacio

Carga neta = (50 lb por pie) x 4 pies de espacio

Carga neta = 200 lb

Carga bruta = 200 lb + (rodillo de 175 lb + cinta de 48 lb + tornillería de 24 lb)

Carga bruta = 447 lb



NOTA: Se debe usar un mínimo de una celda de carga de 500 lb en este ejemplo.

Ejemplo (métrico):

Carga neta = (24.000 kg por minuto / 120 metros por minuto) x 1 metro de separación

Carga neta = (200 kg por metro) x 1 metro de separación

Carga neta = 200 kg

Carga bruta = 112 kg + (rodillo de 90 kg + cinta de 15 kg + tornillería de 7 kg)

Carga bruta = 312 kg



NOTA: En este ejemplo se debe utilizar un mínimo de una celda de carga de 250 kg.

1.4 Dispositivo de calibración y pesas de prueba

Se pueden proporcionar puntos de montaje para aplicar pesas de prueba estáticas. Las pesas de prueba se utilizan para probar la repetibilidad y el estado de la báscula de cinta después de la calibración inicial.

Para determinar la precisión absoluta, es necesario hacer una prueba con el material. Para este procedimiento, consulte el manual de la electrónica instalada.

2.0 Instalación

Los procedimientos de instalación generalmente deben ser una combinación de las mejores prácticas de ingeniería del usuario final de conformidad con los códigos locales y las recomendaciones del fabricante. Para lograr el máximo rendimiento, se deben observar las siguientes precauciones.



ADVERTENCIA:

- * *Tome todas las precauciones de seguridad necesarias al instalar el carro de la báscula, incluido el uso de zapatos de seguridad, gafas de protección y el uso de las herramientas adecuadas.*
- * *Desconecte siempre la fuente de alimentación antes de realizar o retirar cualquier conexión.*
- * *Antes de soldar, la fuente de alimentación debe estar apagada y los conectores retirados.*



IMPORTANTE:

- * *La celda de carga es muy sensible a los daños por soldadura. La abrazadera de tierra de soldadura debe fijarse al mismo lado del bastidor de pesaje donde se realiza la soldadura. En caso de duda, retire las celdas de carga.*
- * *Siga las recomendaciones dadas cuando se verificó la aplicación.*
- * *El transportador de cinta debe instalarse en un área estable y rígida, libre de vibraciones.*
- * *La estructura del bastidor de cinta debe ser lo suficientemente rígida como para evitar la torsión o flexión a la carga máxima (incluido el bastidor de pesaje).*
- * *El bastidor de pesaje debe montarse libre de tensiones mecánicas.*
- * *No se debe permitir que las vibraciones en el transportador se trasladen al bastidor de pesaje. Si es necesario, estas deben filtrarse.*
- * *La cinta debe ser de buena calidad y de un solo empalme. Un empalme vulcanizado proporcionará la mejor precisión. El peso por pie (metro) debe ser constante en toda la longitud.*
- * *La cinta no debe salirse del centro y no se debe colocar ningún rodillo de dirección cerca del área de pesaje.*
- * *El soporte de la cinta no debe estar apoyado en estaciones de rodillos en dos partes (en forma de V).*
- * *Al menos tres estaciones de rodillas antes y tres después del bastidor de pesaje (la sección de pesaje) deben ser ajustables en altura. Para transportadores de cinta cortos, esto puede reducirse a un rodillo antes y un rodillo después del bastidor de pesaje.*
- * *La alineación de la cadena debe usarse en todos los rodillos en el sistema de báscula. Si sigue la regla de tres antes y tres después, se deben verificar siete rodillos (incluido el rodillo de pesaje) durante el proceso de alineación.*
- * *Los rodillos no deben tener una concentricidad superior a +/- 0,3 mm (+/- 0,012 pulg.).*
- * *El sensor de velocidad debe montarse sobre un rodillo o tambor no accionado.*
- * *El ángulo de inclinación de la cinta transportadora no debe exceder el 12%.*
- * *Es posible que se requieran cubiertas adecuadas para evitar que el flujo de aire interfiera con la báscula de cinta.*
- * *Las protecciones laterales y la faldilla de la cinta no deben estar en contacto con el área de pesaje de la báscula de cinta.*

2.1 Instalación mecánica

La instalación mecánica de una báscula de cinta consiste en montar la báscula de cinta, los soportes laterales, el captador de velocidad y la caja de unión.

2.1.1 Instalación del bastidor de pesaje

Siga las instrucciones a continuación para instalar la *Báscula de cinta MASTER Serie 421*.

1. Determine la ubicación de la báscula de cinta. Para el 421, esta ubicación debe ser al menos un rodillo desde el punto de carga del transportador y al menos cinco rodillos antes de la polea principal. Más sería mejor, pero eso puede no ser posible en transportadores cortos.

2. Mientras sujeta el bastidor de pesaje contra el transportador, alinee el eje con el brazo del rodillo y marque los orificios de perforación en el transportador.

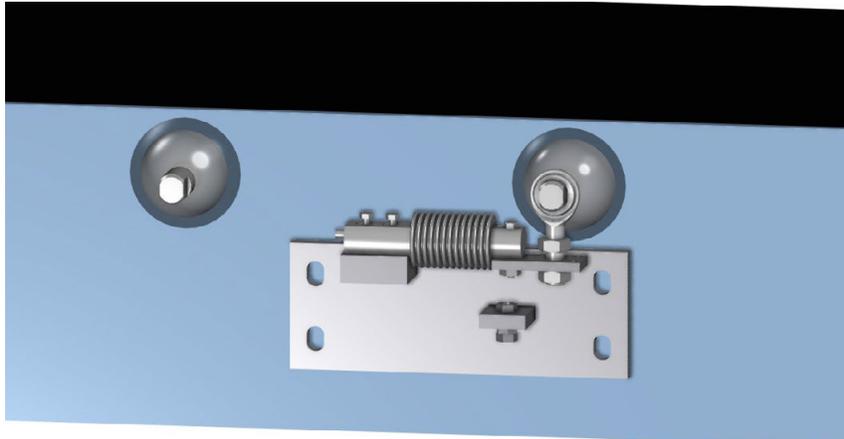


Figura 2-1. Alinee la varilla con el rodillo

3. Retire el bastidor de pesaje.
4. Taladre los orificios apropiados en el transportador.

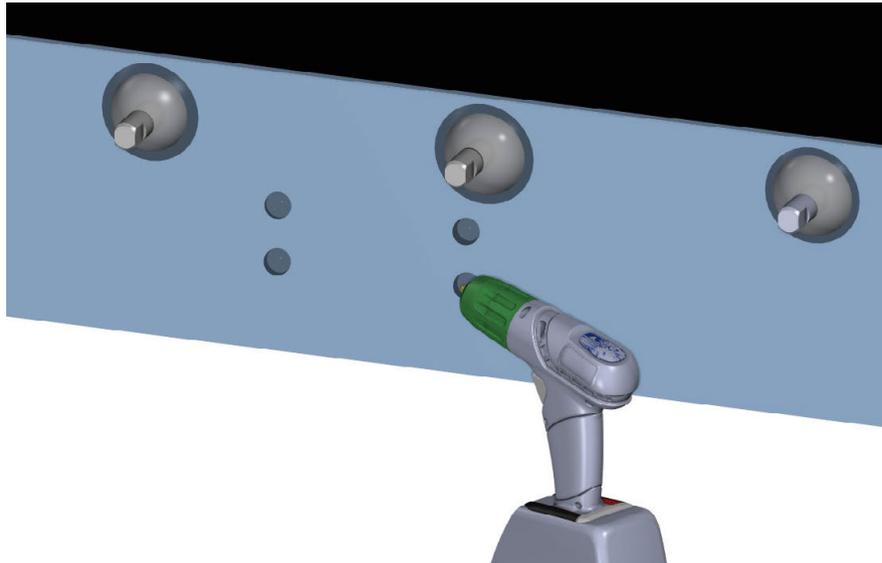


Figura 2-2. Perforar orificios

5. Alinee el bastidor de pesaje con los orificios del transportador y fijelo al transportador utilizando los herrajes adecuados.

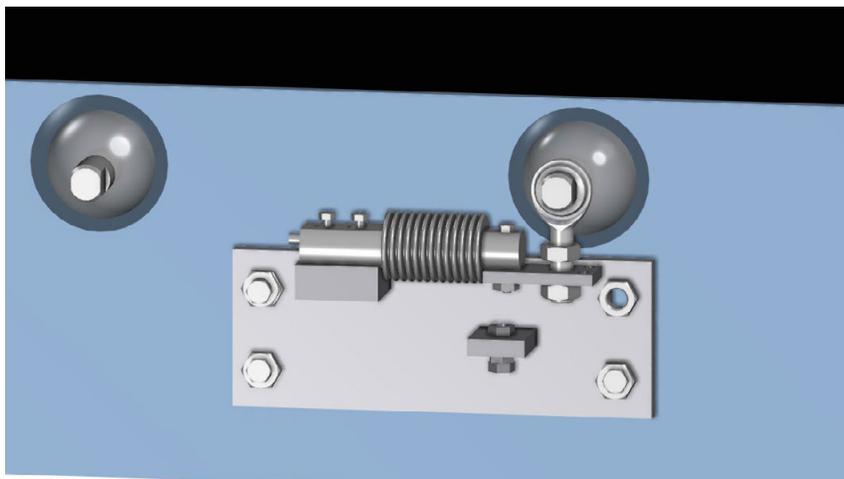


Figura 2-3. Asegure el bastidor de pesaje

! **IMPORTANTE:** Asegúrese de que el eje esté bien asegurado en un solo lado del rodillos, dejando el otro lado suelto.

6. Repita la instalación del bastidor de pesaje (pasos 1-7) en el lado opuesto del transportador.

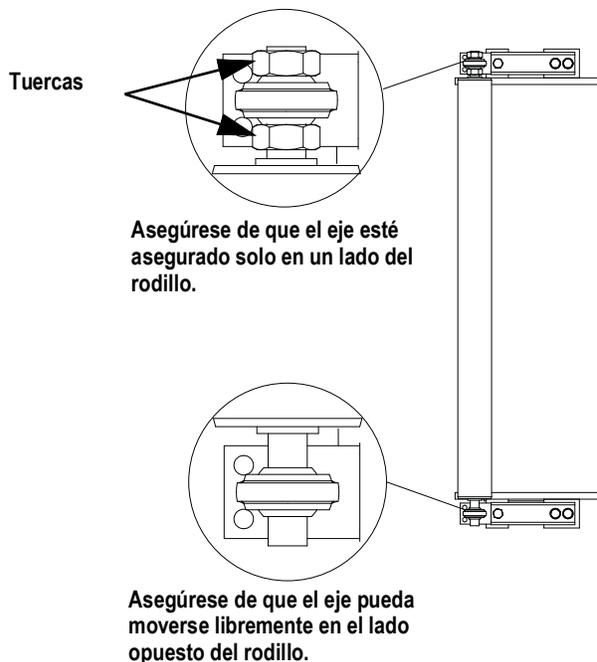


Figura 2-4. Asegure el eje en un solo lado del rodillo

2.1.2 Instalación del soporte lateral

Siga las instrucciones a continuación para instalar los soportes laterales en los rodillos delanteros y traseros.

1. Mientras sujeta el soporte lateral contra el transportador, alinee el eje con el brazo del rodillo y marque los orificios de perforación.

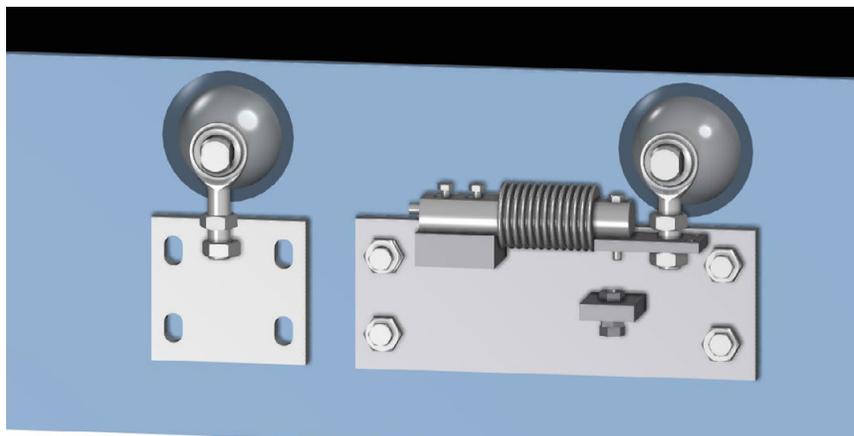


Figura 2-5. Alinee el eje con el rodillo

2. Retire el soporte lateral.

3. Taladre los orificios apropiados en el transportador.

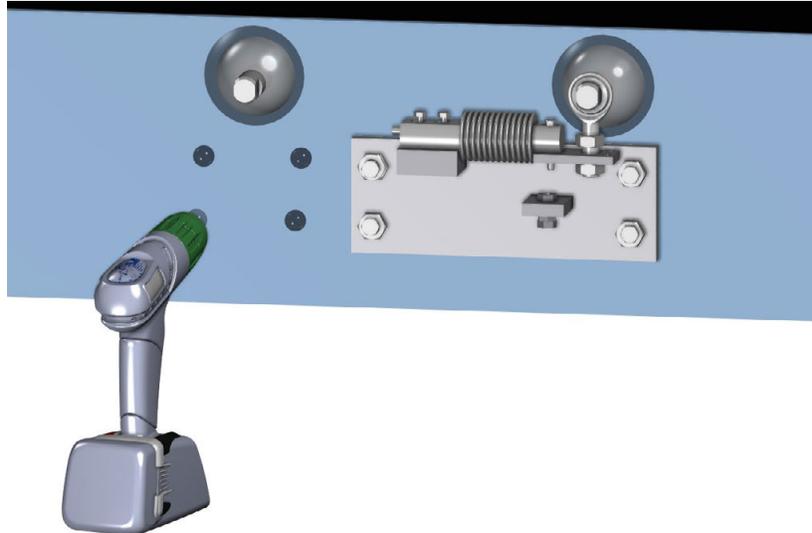


Figura 2-6. Perforar orificios

4. Alinee el soporte lateral con los orificios del transportador.
5. Fije el soporte lateral con la tornillería adecuada y fije el eje firmemente al rodillo.

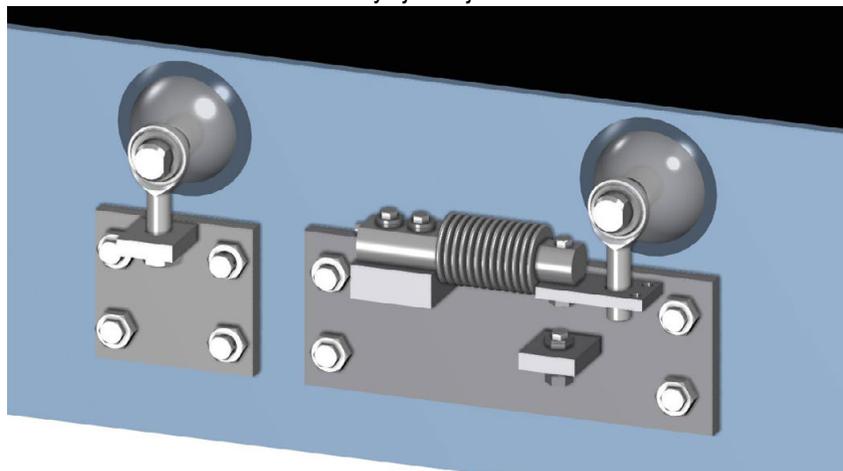


Figura 2-7. Soporte lateral de seguridad

6. Repita la instalación del soporte lateral en el rodillo trasero y asegúrese de que la línea central de los ejes esté alineada.

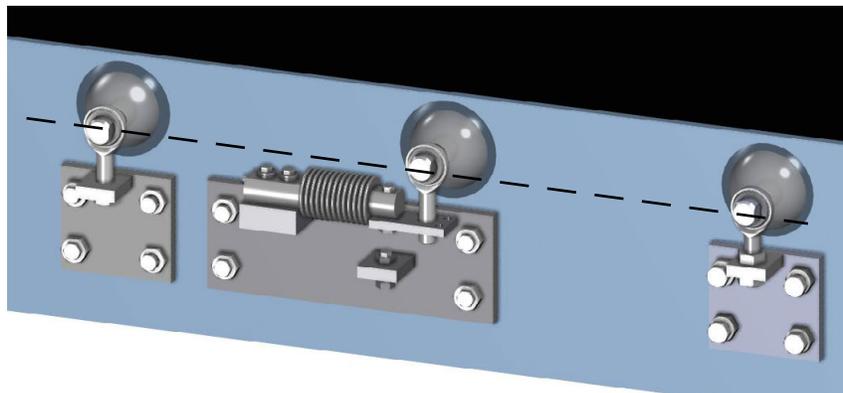


Figura 2-8. Instale el soporte lateral en el rodillo trasero



NOTA: Asegúrese de que la línea central de los ejes esté alineada.

Repita la instalación del soporte lateral en el lado opuesto de los rodillos delanteros y traseros, asegurándose de que estén paralelas al primer lado.

2.2 Instalación eléctrica

El cableado y las conexiones entre el bastidor de pesaje, el captador de velocidad y la electrónica se muestran en el esquema aplicable. Consulte el [Apartado 3.2 en la página 13](#).

La celda de carga está provista de un cable fijo; no altere la longitud. Si es necesario, use una caja de unión adicional con terminales de tornillo para extender la longitud del cable.

Tipos de cable

Celda de carga

Si la longitud es superior a 197 pies (60 m), utilice un cable blindado de 6 hilos de calibre 20 AWG (0,5 mm²).

Captador de velocidad:

Utilice un cable blindado de 3 hilos de calibre 20 AWG (0,5 mm²).

Blindaje de cable:

El blindaje del cable debe estar conectado a un solo lado. Si está conectado al lado del instrumento, se prefiere utilizar la misma tierra que la fuente de alimentación.

2.3 Puesta en servicio

La puesta en servicio debe ser realizada por ingenieros de servicio capacitados y con experiencia en el tema.

2.3.1 Ajustes mecánicos

Se deben realizar ajustes mecánicos para garantizar que la báscula esté libre de cualquier tensión. Si es necesario, se puede ajustar la celda de carga.

3.0 Mantenimiento

El mantenimiento regular es esencial para evitar errores o tiempos de inactividad innecesarios. El proveedor no acepta ninguna responsabilidad por las consecuencias de no realizar el mantenimiento recomendado en este apartado.

3.1 Mantenimiento



ADVERTENCIA: Antes de comenzar cualquier trabajo en los sistemas eléctricos, asegúrese de retirar la fuente de alimentación principal.

El transportador debe apagarse antes de comenzar cualquier trabajo en el mismo. Cualquier mercancía en el transportador debe retirarse primero. No se permiten personas no autorizadas en el área de trabajo de los transportadores.

3.1.1 Mantenimiento periódico

Para mantener la báscula de cinta en condiciones óptimas, es importante realizar un mantenimiento periódico.

- Asegúrese de que no haya acumulación de escombros en la cinta.
- Inspeccione el bastidor de pesaje en busca de áreas dañadas y repárelo según sea necesario.
- Realice regularmente un **cero automático** y una verificación de peso con pesas de prueba certificadas para determinar si la báscula de cinta pesa correctamente. Para este procedimiento, consulte el manual de la electrónica instalada.

3.2 Dibujos de dimensiones


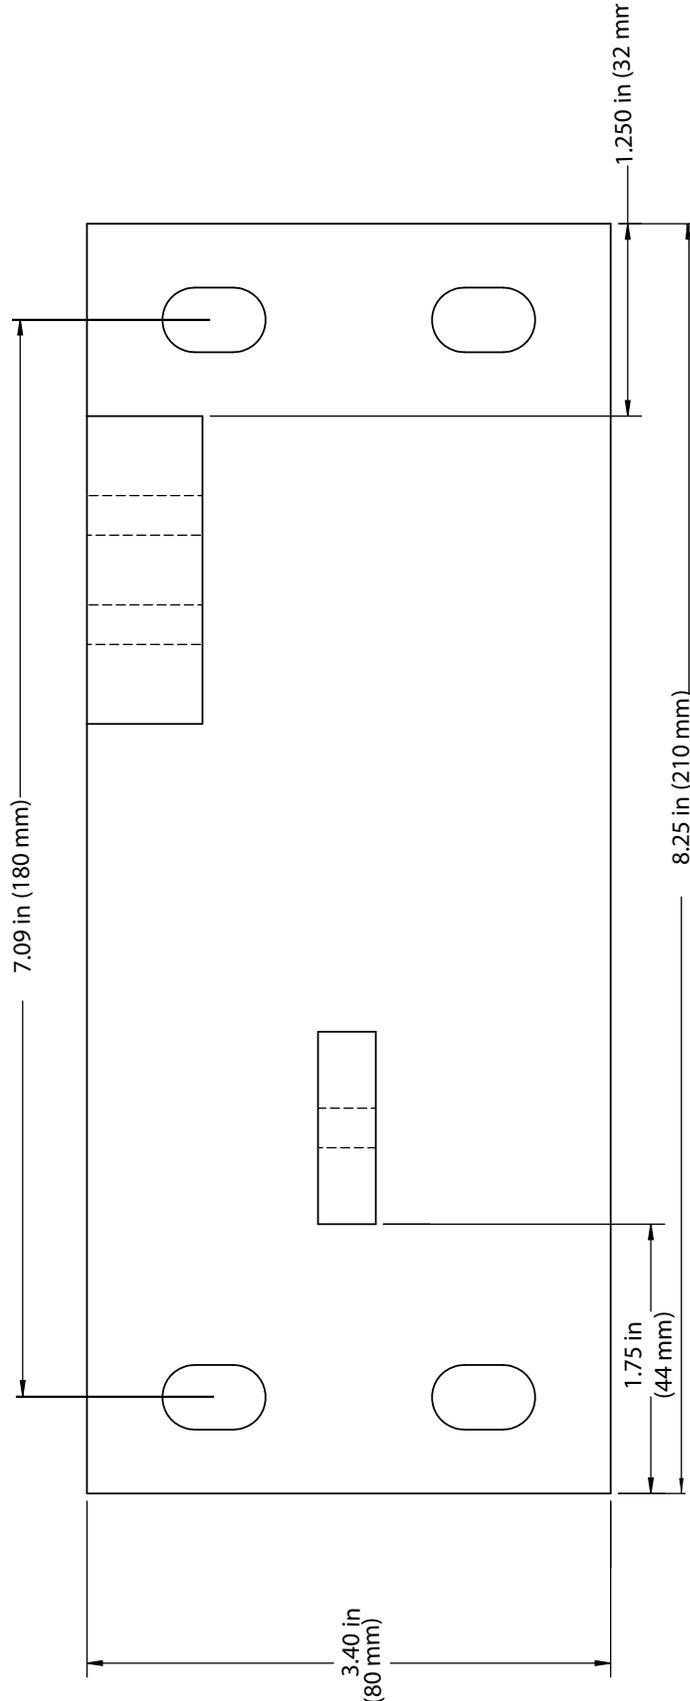


Figura 3-1. Dimensiones del bastidor de pesaje

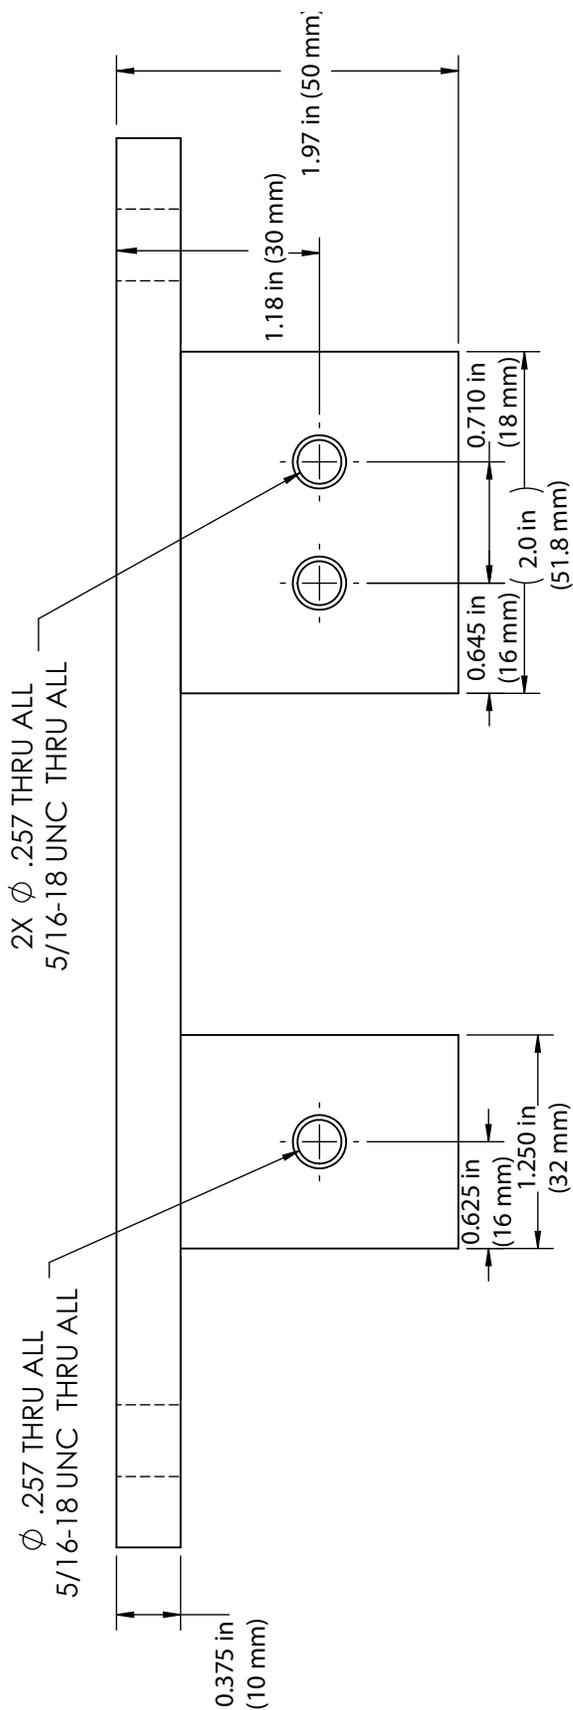

NOTE: ASSEMBLIES ARE MIRRORS.

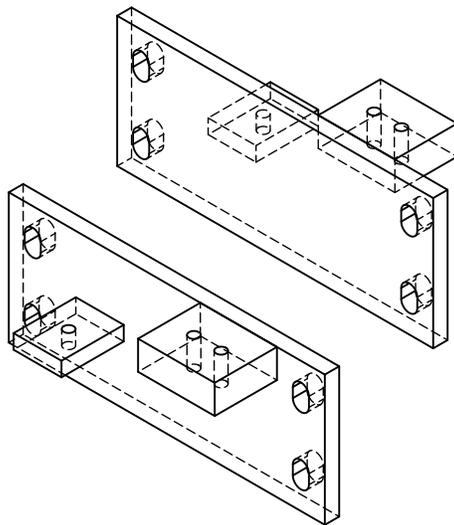


Figura 3-2. Dimensiones del bastidor de pesaje (continuación)

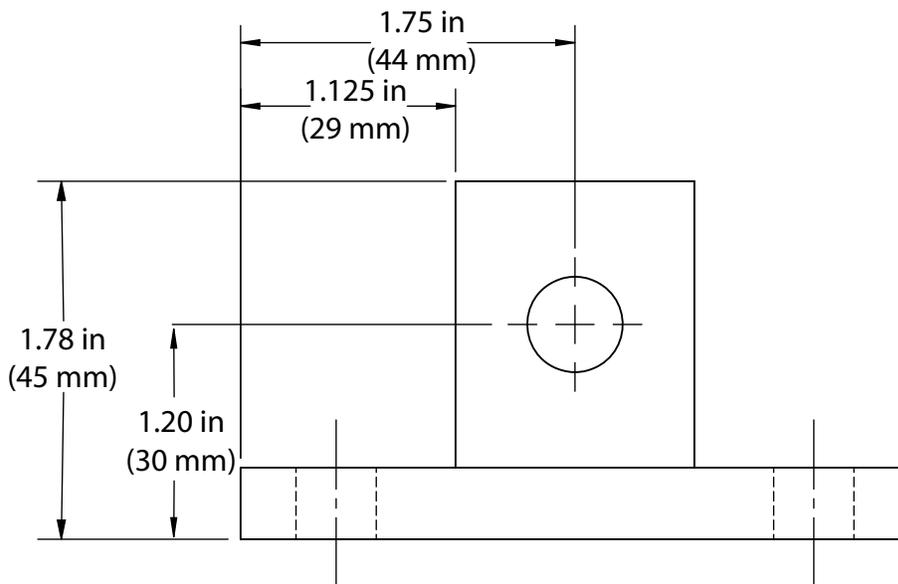
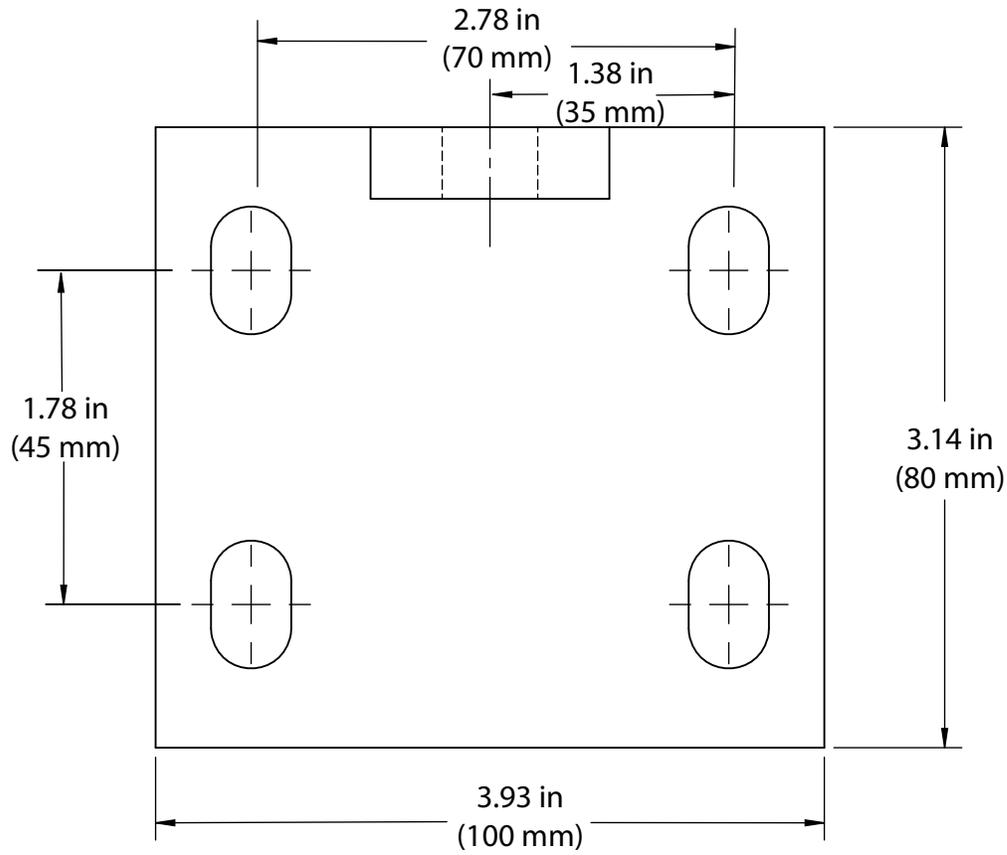


Figura 3-3. Dimensiones del soporte lateral

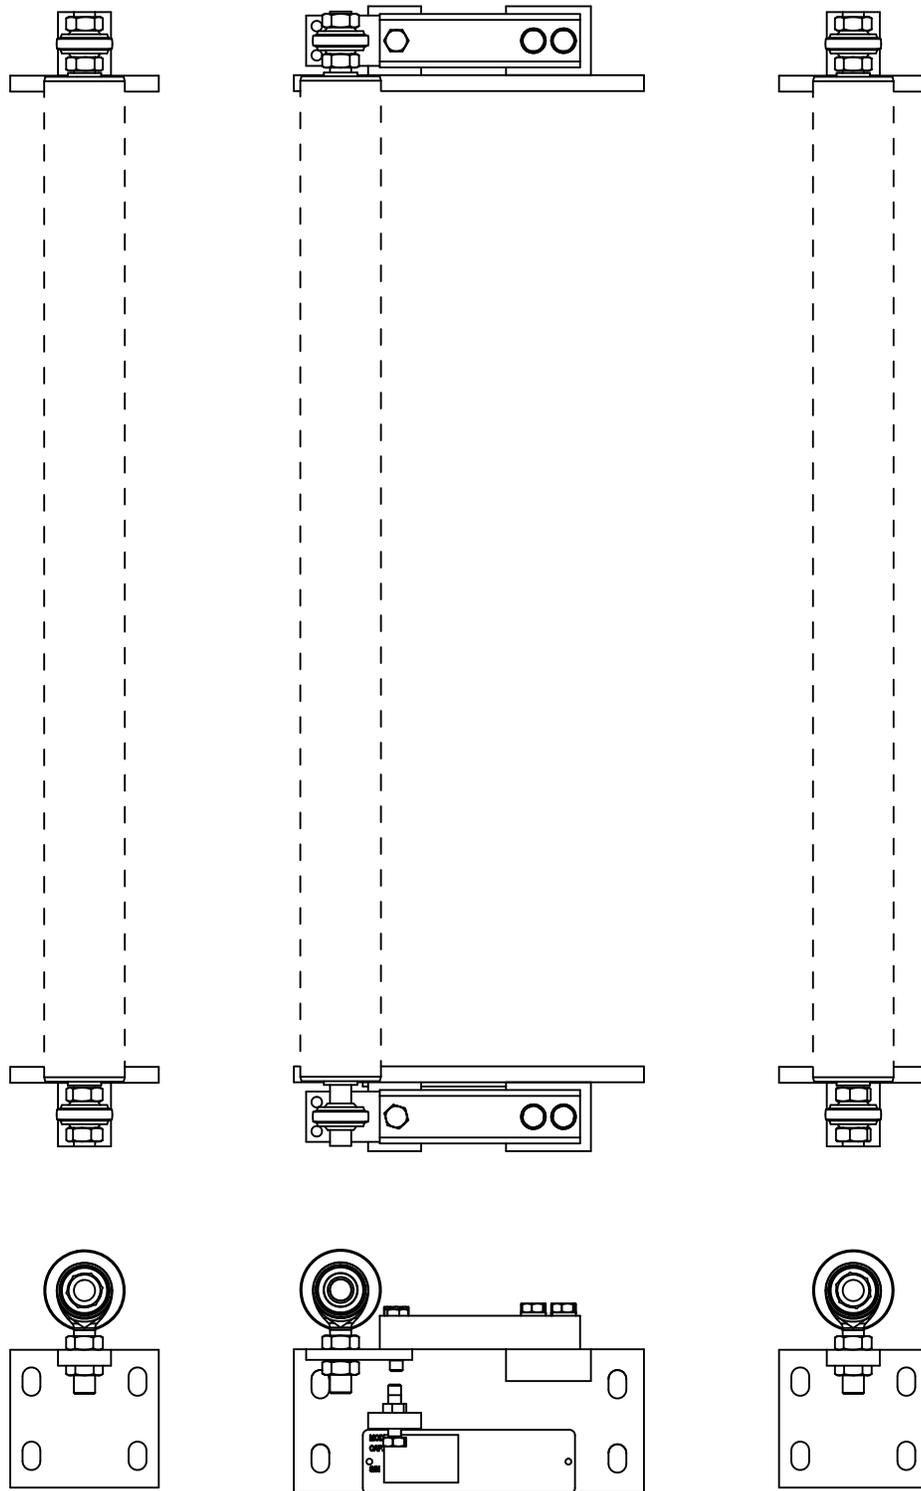


Figura 3-4. Disposición de la báscula de cinta MASTER Series 421

3.3 Lista de parámetros para la báscula de cinta

Complete la siguiente información. Quite esta página y guárdela en un lugar seguro.

CLIENTE	_____
N.º DE PEDIDO	_____
INSTALACIÓN	_____
REFERENCIA	_____
TIPO DE BASTIDOR DE PESAJE	_____
TIPO DE CAPTADOR DE VELOCIDAD	_____
TIPO DE ELECTRÓNICA	_____
FECHA	_____
RELLENADO POR	_____

Parámetro	Unidad	Introducido	Cambio
Capacidad nominal (caudal)	lb/hr (kg/hr)	_____	_____
Capacidad máxima (caudal)	lb/hr (kg/hr)	_____	_____
Capacidad mínima (caudal)	lb/hr (kg/hr)	_____	_____
Relación de bastidor de pesaje		_____	_____
Número de celdas de carga		_____	_____
Capacidad de celdas de carga (por celda)	lb (kg)	_____	_____
Sensibilidad de celda de carga	mV/V	_____	_____
Espacio de rodillo	pulg. (mm)	_____	_____
Ángulo de inclinación de cinta	°	_____	_____
Velocidad de cinta	pies/s (m/s)	_____	_____
Captador de velocidad:		_____	_____
Impulsos por revolución		_____	_____
Tambor no accionado	pulg. (mm)	_____	_____
Longitud total de cinta	pies (m)	_____	_____

4.0 Apéndice

4.1 Especificaciones

Estándar

Material del bastidor de pesaje Acero templado o acero inoxidable recubierto en polvo SS304 / 316

Peso Aproximadamente 15 lb (7.5 kg) sin incluir el rodillo

Celdas de carga 2 de barra de un solo extremo (acero inoxidable, IP66/IP68)

Capacidad 5 — 50 kg (cada una)

Fuente de alimentación 5-15 VCC (estabilizada desde la electrónica)

Señal nominal 2 mV/V a 100% de carga

4.2 Conversión total de estructura de la celda de carga

La *Báscula de cinta Master Serie 421* utiliza dos celdas de carga que deben sumarse para la estructura total de la celda de carga para una calibración adecuada. Hay dos celdas de carga en cada sistema de bastidor de pesaje. Consulte la [Tabla 4-1](#).

Individual Capacidad de la celda de carga	Imperial	Métrico
5 kg x 2	22 lb	10 kg
10 kg x 2	44 lb	20 kg
20 kg x 2	88 lb	40 kg
50 kg x 2	220 lb	100 kg

Tabla 4-1. Conversión total de estructura de la celda de carga



© Rice Lake Weighing Systems Content subject to change without notice.

230 W. Coleman St. • Rice Lake, WI 54868 • USA USA: 800-472-6703 • International: +1-715-234-9171